


LEADER

AUTOMATISMOS PARA PORTÕES DE BATENTE

CONTEÚDO

1.	AVISOS DE SEGURANÇA	pag. 01
	DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE	pag. 01
2.	DESCRIÇÃO E UTILIZAÇÃO DO PRODUTO	pag. 01
2.1	Características técnicas	pag. 02
2.2	Dentro da embalagem	pag. 02
2.3	Dimensões do automatismo	pag. 02
3.	INSTALAÇÃO	pag. 03
3.1	Preliminares	pag. 03
3.2	Esquema de ligações	pag. 03
3.2.1	Instalação tipo	
3.2.2	Características dos cabos eléctricos	
3.3	Motor DIREITO e Motor ESQUERDO	pag. 04
3.4	Instalar o automatismo	pag. 04
3.4.1	Instalar o automatismo	
3.4.2	Cotas de instalação verticais	
3.4.3	Abertura para exterior	pag. 06
3.5	Abertura para exterior	pag. 06
3.6	Fixar suporte frontal S3	pag. 06
4.	DESBLOQUEAR O AUTOMATISMO	pag. 07
5.	MANUTENÇÃO	pag. 07
6.	ESCOAMENTO	pag. 07

1. AVISOS DE SEGURANÇA

Este manual tem informações importantes para a segurança de pessoas. A instalação ou uso incorreto deste produto pode causar danos físicos e materiais. Leia atentamente as instruções e tenha atenção às partes marcadas pelo símbolo . Mantenha estas instruções num local seguro para futura referência.



Antes de proceder à instalação, desligue sempre a corrente elétrica.



Ligue o automatismo a uma tomada de 230V com fio terra

A instalação de portas automatizadas deve cumprir rigorosamente conforme a Directiva Máquinas 2006/42/CE, no respeito das normas EN 1245 e EN 12453. As obras devem ser executadas por pessoal qualificado e experiente, quem deverá responder pelo cumprimento das normas de segurança em vigor. Este produto foi desenhado e produzido estritamente para o uso indicado neste manual. Qualquer outro uso que não o expressamente indicado pode danificar o produto e/ou ser uma fonte de perigo, além de invalidar a garantia



Mantenha os comandos e todos os dispositivos de comando fora do alcance das crianças, de modo a evitar que o automatismo trabalhe acidentalmente.

A Proteco S.r.l não se responsabiliza pela insegurança e incorreto funcionamento do produto quando usados componentes que não vendidos por si.

Não faça quaisquer alterações aos componentes do motor e/ou respetivos acessórios.

A Proteco S.r.l não se responsabiliza pelo incorreto uso do produto, ou pelo uso que não aquele para o qual foi projetado.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

Il Produttore: PROTECO S.r.l.
Indirizzo: Via Neive, 77 – 12050 Castagnito (CN) – ITALIA
Declaramos baixo nossa responsabilidade que os productos nomeados:
 Motor electromecánico para portões de batente
Modelo: LEADER 3 TI, LEADER 4 TI, LEADER 5 TI, LEADER 24 3 TI, LEADER 24 4 TI, LEADER 24 5 TI
 LEADER 3 TA, LEADER 24 4 TA

É feito para ser integrado numa máquina ou para ser montado com outras máquinas para constituir uma máquina e cumpre com os requisitos essenciais de segurança da Directiva 2006/42/CE Anexo I (Directivas Máquinas): 1.1.2 1.1.3 1.1.5 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.6 1.3.2 1.3.4 1.3.9 1.4.1 1.4.2.1 1.5.1 1.5.4 1.5.6 1.5.8 1.5.13 1.6.1 1.6.4 1.7.1 1.7.3 1.7.4

Responde as prescrições das directivas:

2004/108/CE (directiva compatibilidade electromagnética)
1999/5/CE (R&TTE)
2011/65/CE (Directiva relativa à restrição de determinadas substâncias perigosas em equipamentos eléctricos e electrónicos)

Também são compatíveis, limitadamente às partes aplicáveis, as seguintes normas:

EN 12453 Portas comerciais, portões industriais e portas de garagem. Segurança na utilização de portas automatizadas.
EN 12445 Portas comerciais, portões industriais e portas de garagem. Segurança na utilização de portas automatizadas.
EN 60335-1 Segurança dos aparelhos eléctricos para uso doméstico e semelhantes. Parte I: normas gerais.
EN 60335-2-103 Segurança dos aparelhos eléctricos para uso doméstico e semelhantes.
 Normas especiais para motores automáticos para portas, portões e janelas.

Declaramos também que não é permitido pôr em serviço a maquinaria, até a máquina em que será constituída, não resultar conforme com a Directiva 2006/42 / CE.

Castagnito, o día 3 de Outubro 2016

Marco Gallo
Gerente

2. DESCRIÇÃO E UTILIZAÇÃO DO PRODUTO

Os automatismos LEADER foram desenvolvidos exclusivamente para uso residencial ou de condomínio. Qualquer outro uso está proibido.

Os automatismos LEADER não precisam de fechadura eléctrica.

As engrenagens irreversíveis tornam o motor bloqueado.

Em caso de falta de electricidade é possível desembraiar o motor manualmente.

Os motores em 24V podem ser ligados a uma bateria que assegura pelo menos uma abertura e fecho em caso de falta de corrente elétrica.

2.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


LEADER TI

	Leader 3	Leader 4	Leader 5	Leader 3 24	Leader 4 24	Leader 5 24	Leader 3 115	Leader 4 115	Leader 5 115
Alimentação	230V ~ 50Hz	230V ~ 50Hz	230V ~ 50Hz	24V dc	24V dc	24V dc	115V ~ 60Hz	115V ~ 60Hz	115V ~ 60 Hz
Absorção	1,2 - 1,7A	1,2 - 2A	1,2 - 1,7A	0,5 - 0,75A	0,5 - 0,75A	0,5 - 0,75A	2,0 - 2,3A	2,0 - 2,3A	2,0 - 2,3A
Força	280W	280W	280W	50W	50W	50W	300W	300W	300W
Condensador	8µF	8µF	8µF	—	—	—	30µF	30µF	30µF
Protecção térmica	150°C	150°C	150°C	—	—	—	150°C	150°C	150°C
Empurrão	2800 N	2800 N	2800 N	2500 N	2500 N	2500 N	3000 N	3000 N	3000 N
Protecção IP	44	44	44	44	44	44	44	44	44
Rotações motor	1400 rpm	1400 rpm	1400 rpm	1600 rpm	1600 rpm	1600 rpm	1700 rpm	1700 rpm	1700 rpm
Abertura máxima	110° deg	110° deg	110° deg	110° deg	110° deg	110° deg	110° deg	110° deg	110° deg
Tempo abertura 90°	17"	22"	27"	15"	20"	25"	14"	18"	22"
Peso da folha	350 Kg	350 Kg	250 Kg	275 Kg	250 Kg	150 Kg	300 Kg	250 kg	200 kg
Cumprimento da folha	2 m	2,75 m	3,5 m	2,0 m	2,5 m	3,0 m	2,0 m	2,75 m	3,50 m
Frequência de trabalho	40%	40%	40%	80%	80%	80%	40%	40%	40%

LEADER TA


	Leader 4 TA	Leader 4 TA 24	Leader 4 TA 115
Alimentação	230V ~ 50Hz	24V dc	115V ~ 60Hz
Absorção	1,2 - 1,7A	0,5 - 0,75A	2,0 - 2,3A
Força	280W	50W	300W
Condensador	8µF	—	30µF
Protecção térmica	150°C	—	150°C
Empurrão	2800 N	2500 N	3000 N
Protecção IP	44	44	44
Rotações motor	1400 rpm	1600 rpm	1700 rpm
Abertura máxima	110° deg	110° deg	110° deg
Tempo abertura 90°	22"	20"	18"
Peso da folha	300 Kg	200 Kg	200 Kg
Cumprimento da folha	2,75 m	2,5 m	2,75 m
Frequência de trabalho	40%	80%	40%

2.2 DENTRO DA EMBALAGEM

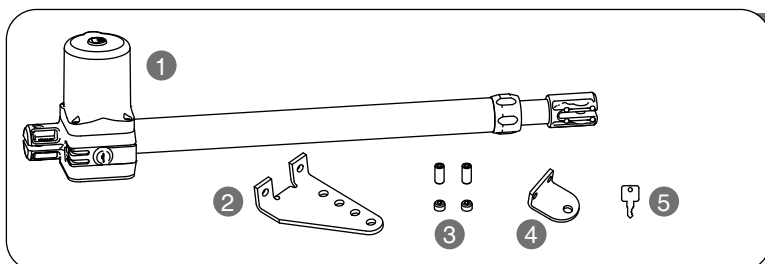

LEADER TI



1	Motor LEADER
2	SPIP0770 Suporte traseiro direito T1
	SPIP0870 Suporte traseiro esquerdo T1
3	MGR1410Z Kit de montagem
	MPE1226
4	SPIA0270 Suporte frontal S3
5	Chave de desbloqueio

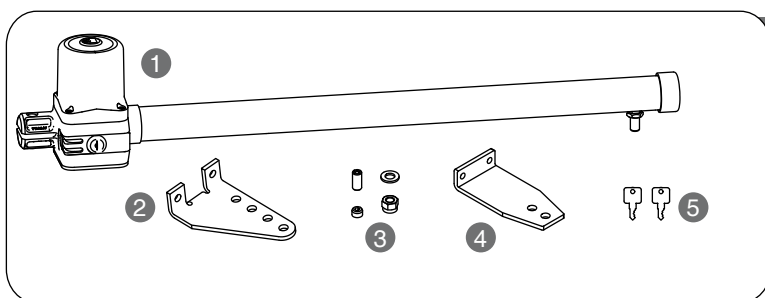

LEADER TA

1	Motor LEADER
2	SPIP0770 Suporte traseiro direito T1
	SPIP0870 Suporte traseiro esquerdo T1
3	MGR1410Z Kit de montagem
	MPE1226
	MRO12Z
	MDAM12AB
4	SPIA0370 Suporte frontal S4
5	Chave de desbloqueio

2.3 DIMENSÕES DO AUTOMATISMO

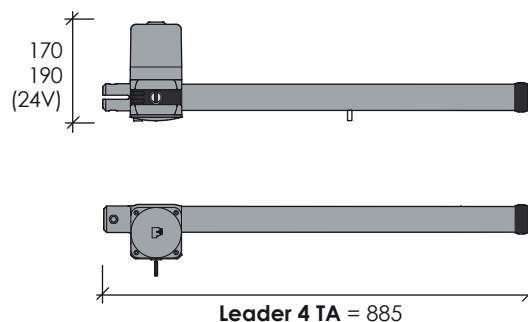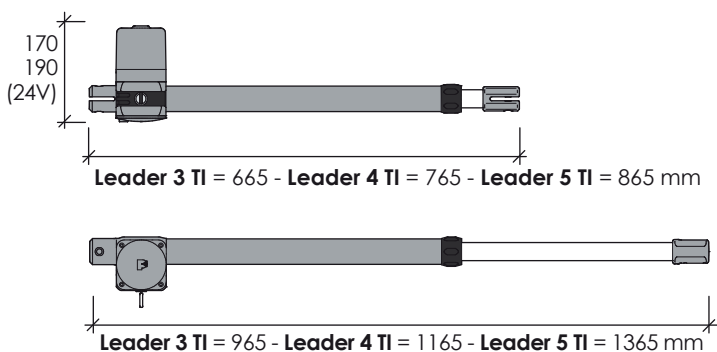

3. INSTALAÇÃO


3.1 Preliminares

Para uma instalação segura e correta, certifique as seguintes condições:

- A estrutura do portão tenha condições para poder ser automatizada corretamente.
- O peso, o tamanho e a estrutura do portão prestem com o motor escolhido.
- O portão tenha batentes na abertura e no fecho.
- O portão abre e fecha sem qualquer impedimento.
- Haja espaço suficiente para instalar e desembraiar os motores facilmente.
- O motor deve estar longe de áreas sujeitas a inundações.
- O sistema de aterramento deve ser ligado.
- O alinhamento entre o emissor e receptor da fotocélula seja correcto

3.2 ESQUEMA DE LIGAÇÕES

3.2.1 Mapa instalação

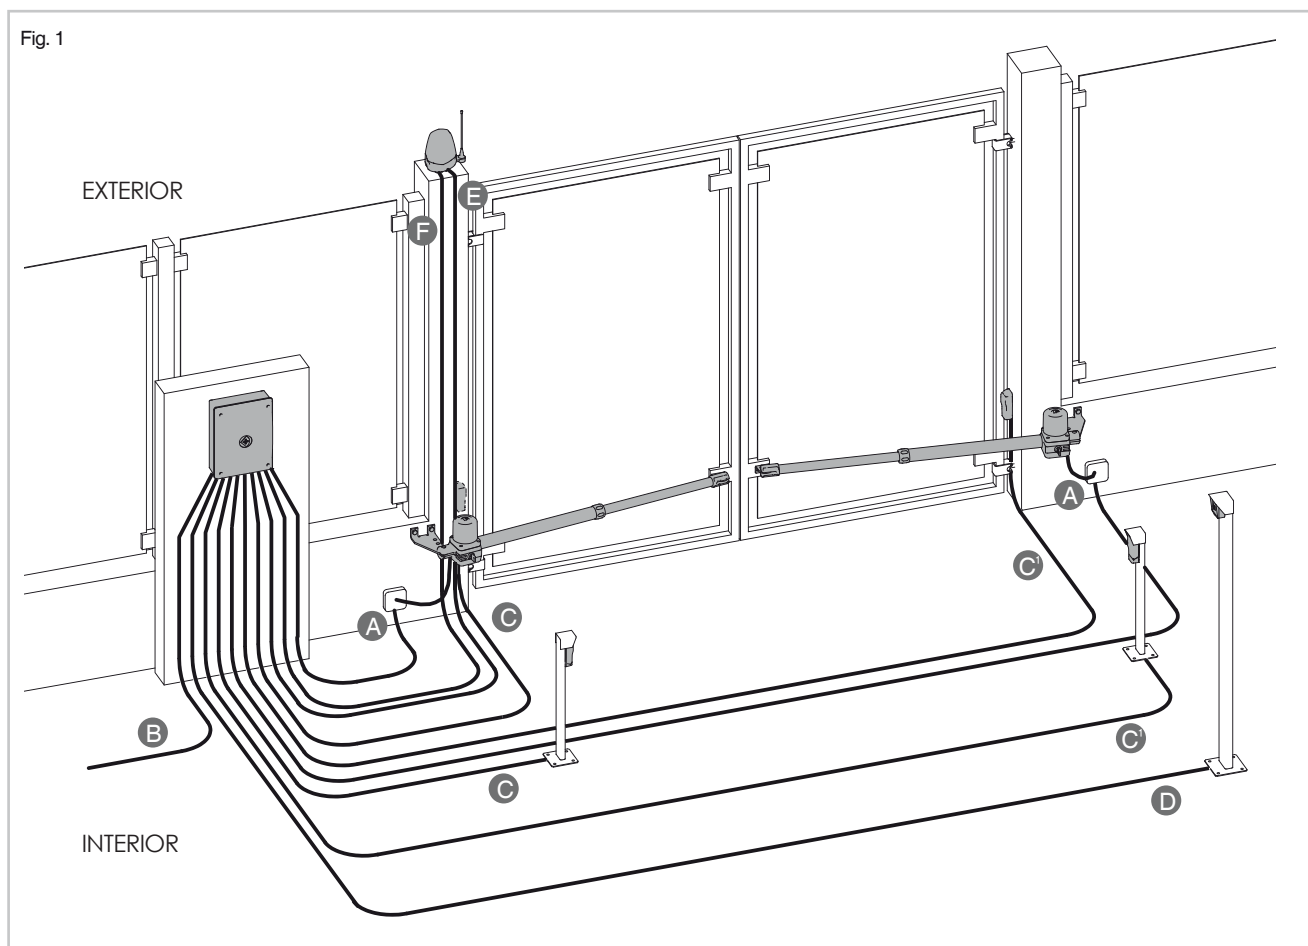

3.2.2 CARACTERÍSTICAS DOS CABOS ELÉTRICOS

A quantidade dos cabos necessarios depende da tipologia e da quantidade dos accesórios utilizados.

	230V	24V
A Motor	3x1,5 Terra	2x1,5
B Central de comando	2x1,5 + Terra	2x1,5 + Terra
C Fotocélula – recetor	rx 4x0,75	rx 4x0,75
C' Fotocélula – emissor	tx 2x0,75	tx 2x0,75
D Seletor de chave	2x0,75	2x0,75
E Antena	coaxial RG58	coaxial RG58
F Pirilampo	2x0,75	2x0,75

- O cabo elétrico que sai do motor não deve ser esticado, mas fazer uma grande curva por abaixo para evitar o refluxo de água (fig. 2).
- Antes de fazer quaisquer ligações desligue sempre a corrente elétrica.
- Coloque um dispositivo de corte omipolar (os contactos têm que ser pelo menos 3 mm).
- Os cabos dos motores, da central e dos acessórios devem passar por canos separados, para evitar interferências durante o funcionamento.
- Os comandos de START e os dispositivos de SEGURANÇA devem ser livre de tensão (contacto seco).

3.3 MOTOR DIREITO E MOTOR ESQUERDO

O automatismo LEADER é fornecido Direito e Esquerdo. Defina qual orientação desde o interior do portão: eixo de rotação esquerdo motor esquerdo e vice-versa (Fig. 3).

Os batentes na abertura e no fecho são obrigatórios (Fig. B).

LEADER TI

Com portão fechado o braço em aço inox deverá esticar máximo:

Leader 3 = 345 mm

Leader 4 = 445 mm

Leader 5 = 545 mm

Com portão aberto o braço em aço inox deverá recolher mínimo 50 mm (Fig. 4).

LEADER TA

Com portão fechado a distância **B** deverá ser mínimo 50 mm.

Com portão aberto a distância **A** deverá ser máximo 450 mm. (Fig. 5)

3.4 INSTALAR O AUTOMATISMO

Nos esquemas ilustrados a lado e na página seguinte, são definidas as cotas para a instalação dos automatismo.

Legenda:

Cota A: distância horizontal entre o eixo da dobradiça do portão e o eixo traseiro de rotação do motor.

Cota B: distância vertical entre o eixo da dobradiça do portão e o eixo traseiro de rotação do motor.

Cota D: distância entre os centros dos furos nos suportes do automatismo.

3.4.1 Cotas de instalação verticais

Se a estrutura do portão for suficientemente robusta o automatismo pode ser colocado à qualquer altura.

Se a estrutura do portão não for suficientemente robusto o automatismo deve ser colocado quanto mais cerca da linha mediana melhor (em altura).

3.4.2 Cotas de instalação horizontais

Eixo de rotação do portão no centro do pilar (Fig. 6).

Eixo de rotação do portão à borda do pilar (fig. 7)

É muito importante que as cotas **A** e **B** sejam respeitadas.

Apenas desta forma pode ser assegurado o correto funcionamento e durabilidade dos automatismos (abertura 90°).

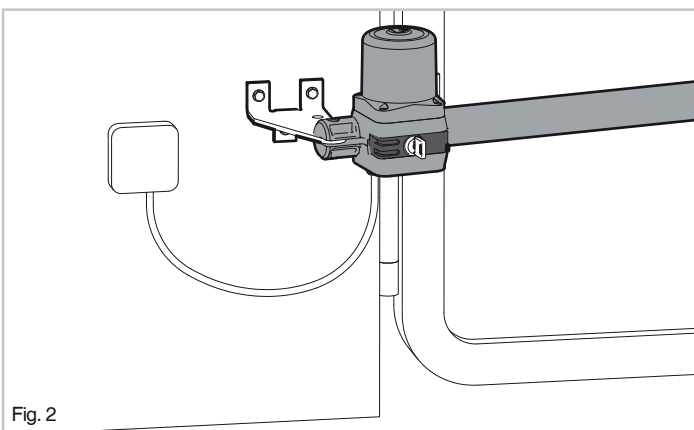


Fig. 2

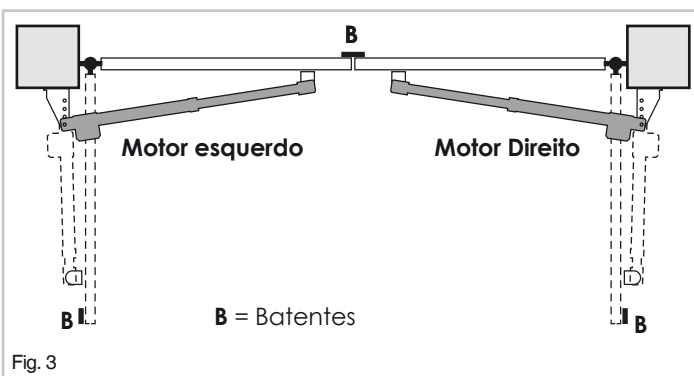


Fig. 3

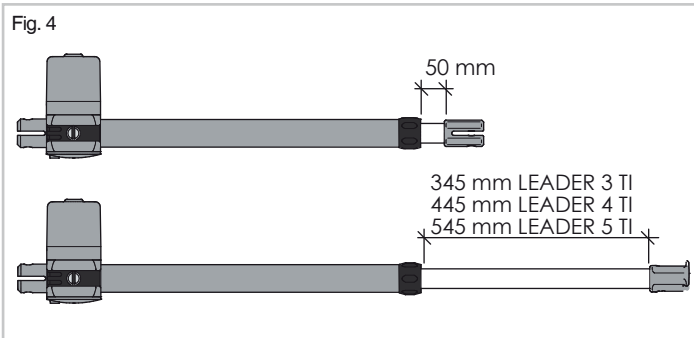


Fig. 4

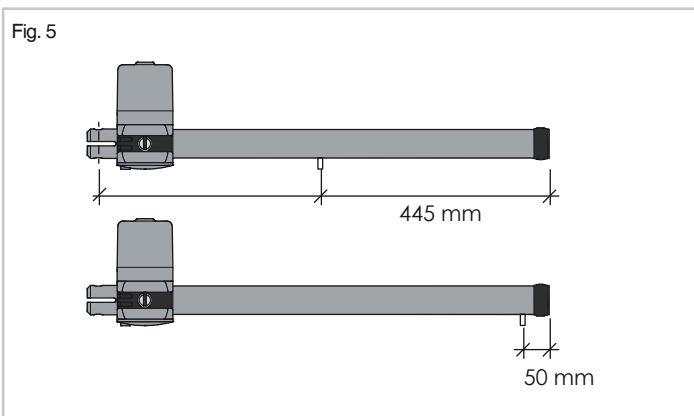


Fig. 5


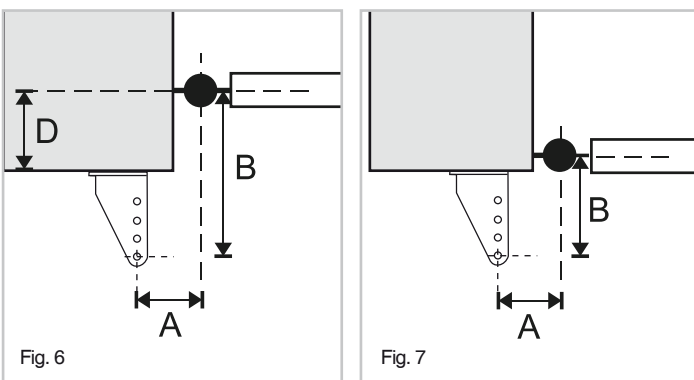


Fig. 6

Fig. 7

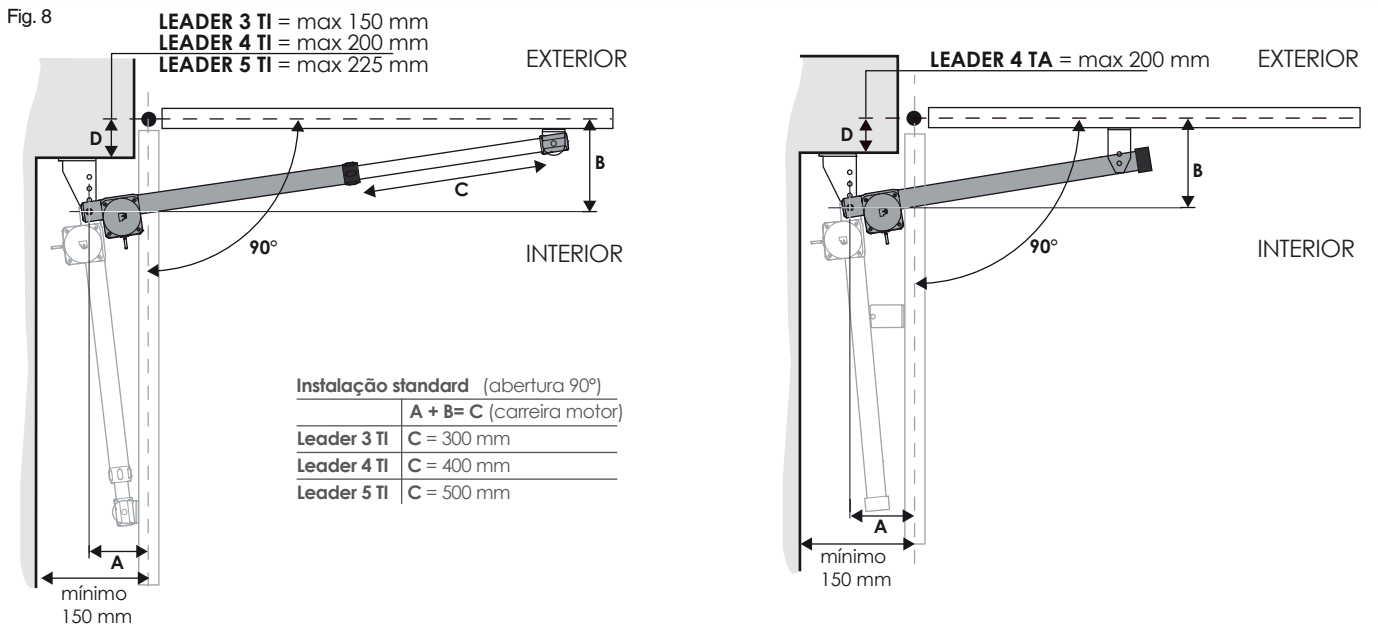

Se não for possível respeitar as **cotas A e B**, siga as dicas abaixo (Tab. 1).
 Os dados são expressados em mm.

Tab. 1

LEADER 5 TI

D	225	200	175	150	125	100	75	50	25
A	225	250	245	240	235	260	285	310	335
B	275	250	255	260	265	240	215	190	165
Cota suporte traseiro	50	50	80	110	140	140	140	140	140
Cumprimento folha mín.	1150	1130	1130	1130	1140	1120	1100	1070	1050

LEADER 4 TI

D	200	175	150	125	100	75	50	25	0
A	150	175	200	195	190	185	210	235	260
B	250	225	200	205	210	215	190	165	140
Cota suporte traseir	50	50	50	80	110	140	140	140	140
Cumprimento folha mín.	1030	1000	980	990	990	970	970	950	930

LEADER 3 TI

D	150	125	100	75	50	25	0
A	100	125	150	145	140	135	160
B	200	175	150	155	160	165	140
Cota suporte traseir	50	50	50	80	110	140	140
Cumprimento folha mín.	880	860	840	840	850	850	830

LEADER 4 TA

D	200	175	150	125	100	75	50	25	0
A	150	175	200	195	190	185	210	235	260
B	250	225	200	205	210	215	190	165	140
Cota suporte traseir	50	50	50	80	110	140	140	140	140
Cumprimento folha mín.	1030	1000	980	990	990	970	970	950	930

3.4.3 ABERTURA PARA EXTERIOR

O portão pode ser configurado para abertura para exterior.
A cota A deve ser calculada até o centro do portão conforme fig. 9 e 10.



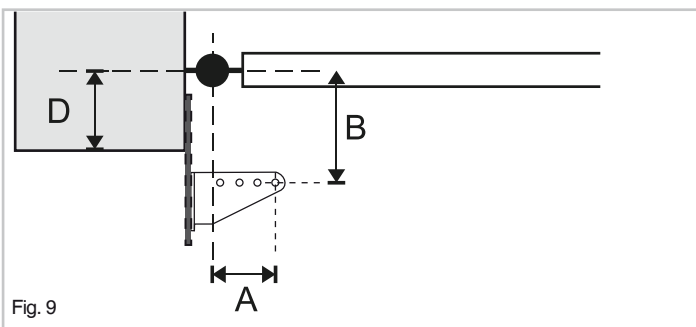


Fig. 9

Fig. 10

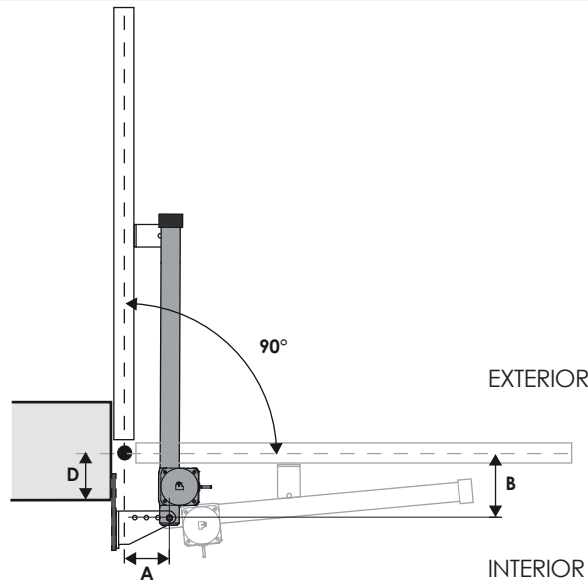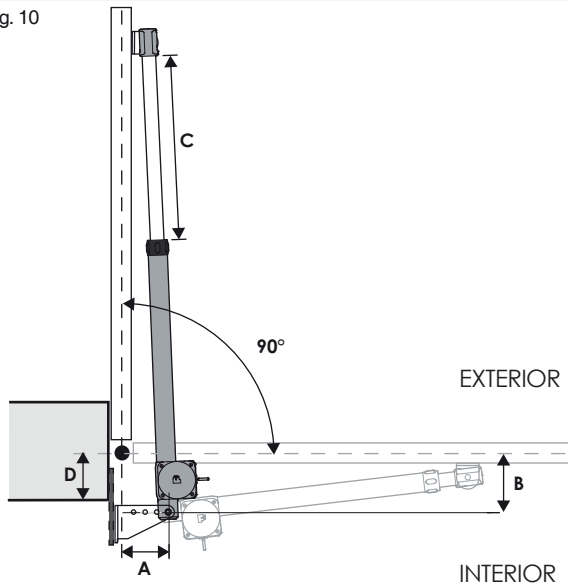

3.5 FIXAR SUPORTE TRASEIRO T1

O Suporte Traseiro **T1** deve ser fixo ao pilar ou parede, respeitando as cotas fornecidas na página anterior.
Este pode ser fixo utilizando parafusos com bucha mecânica ou química, processo de soldadura, ou outro à sua escolha desde que proporcione uma fixação apropriada do suporte (Fig. 11).

- Coloque o suporte traseiro **T1** direito ao motor direito e o suporte esquerdo ao motor esquerdo.
- Coloque o perno de rotação **PR1** conforme a Fig. 13.

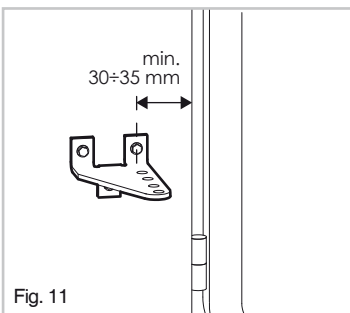


Fig. 11

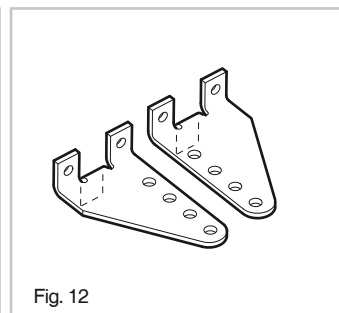


Fig. 12

3.6 FIXAR SUPORTE FRONTAL

3.6.1 LEADER T1 – SOPORTE S3

O suporte frontal **S3** deve ser fixo ao portão, respeitando as cotas de altura e de distância para o suporte traseiro.

- Feche o portão.
- Desmonte o motor.
- Estique o braço por completo.
- Recolha o braço de 2 cm, fig. 14.
- Coloque o suporte **S3** conforme fig. 14
- Mantenha o automatismo horizontal. Fixe ou solde

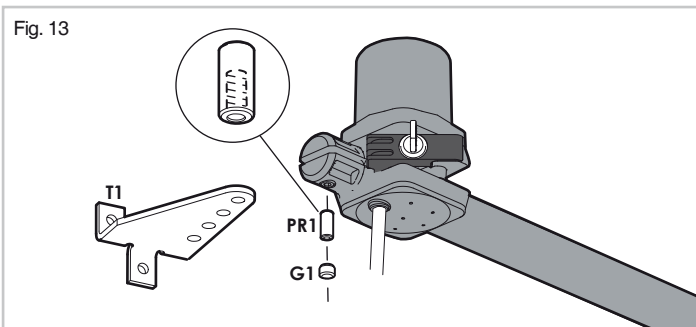


Fig. 13

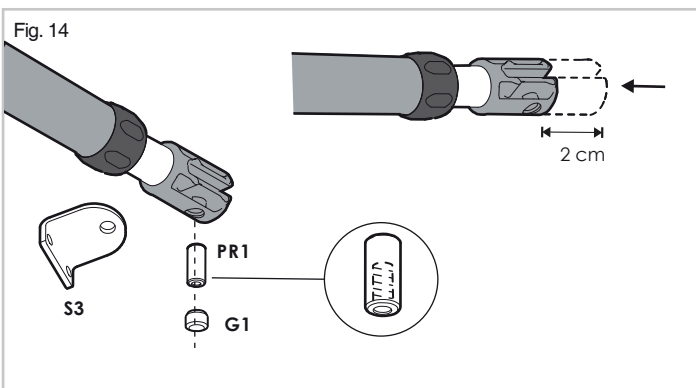


Fig. 14



Antes de soldar definitivamente os suportes mova o portão a mão para verificar se o portão abre e fecha sem qualquer impedimento.

3.6.2 LEADER TA – SOPORTE S4

O **suporte frontal S4** deve ser fixo ao portão, respeitando as cotas de altura e de distância para o suporte traseiro:

- Feche o portão.
- Desembraie o motor.
- Mova o perno de arrastamento até o fim de curso no fecho (mantenha a distância de 45 mm conforme fig. 15).
- Coloque o **suporte S4** conforme fig. 16
- Mantenha o automatismo horizontal. Fixe ou solde



Antes de soldar definitivamente os suportes mova o portão a mão para verificar se o portão abre e fecha sem qualquer impedimento.

Fig. 15


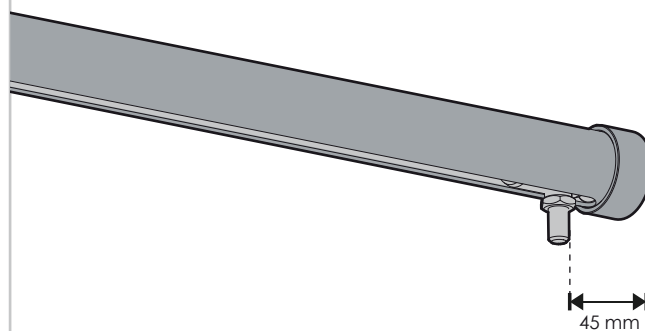


Fig. 16

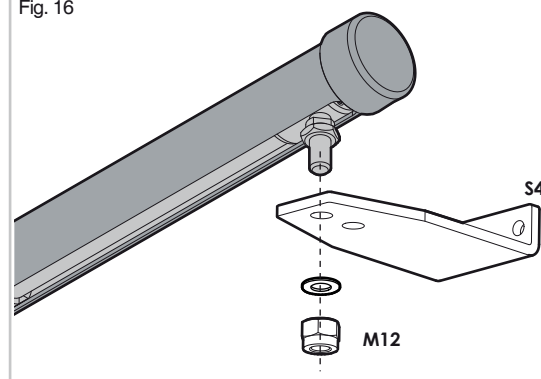

4. DESBLOQUEAR O AUTOMATISMO

MOTOR ESQUERDO

- Insira a chave e rode de 90° no sentido horário (Fig. 18).
- Tire o puxador de desembraiar para exterior.
- Agora o motor está desembraiado, pode mover a mão o portão.
- Inverta a operação para voltar a bloquear e restaurar o funcionamento automático.


MOTOR DIREITO

- Insira a chave e rode de 90° no sentido anti-horário (Fig. 18).
- Tire o puxador de desembraiar para exterior.
- Agora o motor está desembraiado, pode mover a mão o portão.
- Inverta a operação para voltar a bloquear e restaurar o funcionamento automático.



O desembraio pode ser executado com o portão em qualquer posição, à primeira manobra todos os valores programados restauram-se.

Fig. 17

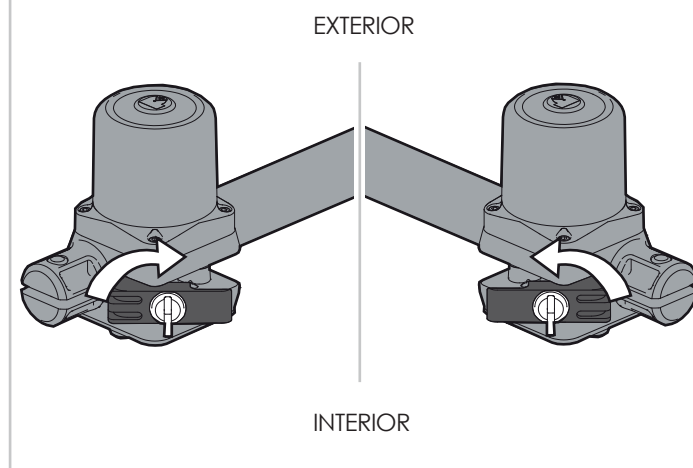

5. MANUTENÇÃO

Certifique cada 6 meses a correta eficiência do sistema com particular atenção aos dispositivos de segurança e a todas partes mecânicas em movimento.


6. ESCOAMENTO



Não dispersar no ambiente.

Partes deste produto podem conter substâncias poluentes. Elimine o material através de centros de recolha em conformidade com as normas em vigor.

LEADER TI

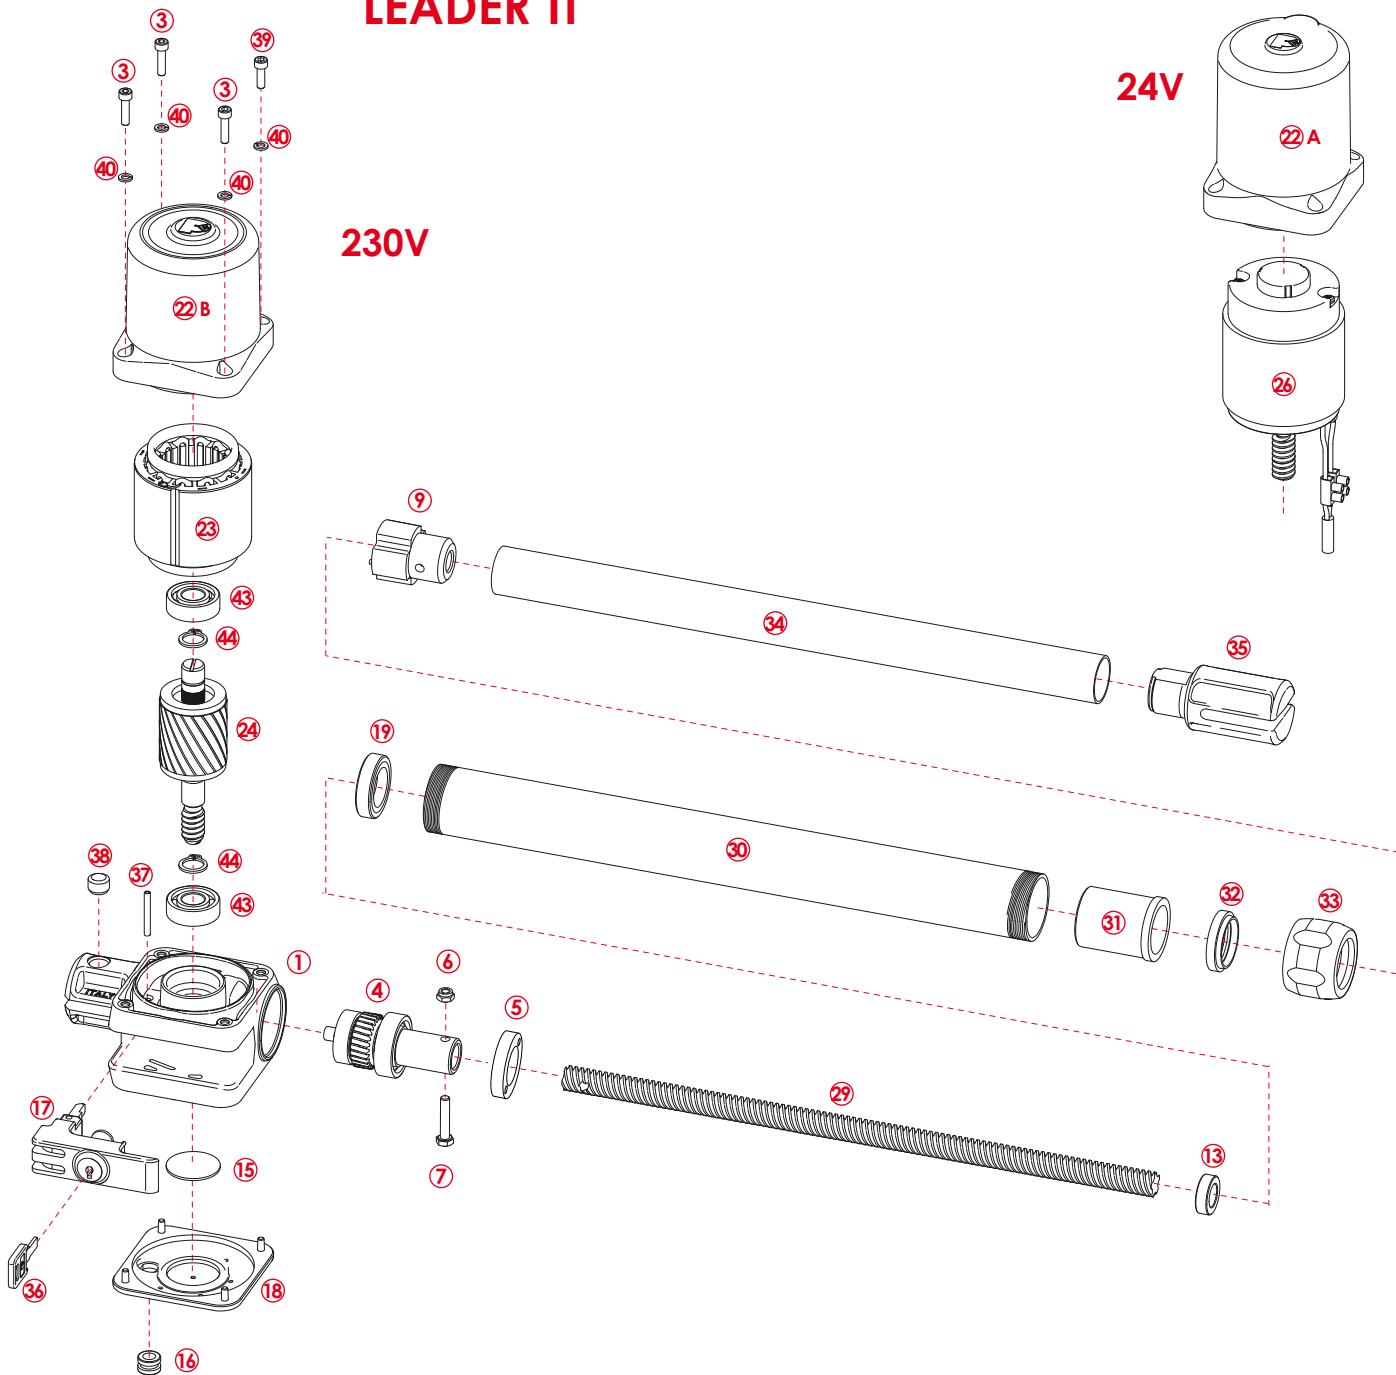

LEADER TA

